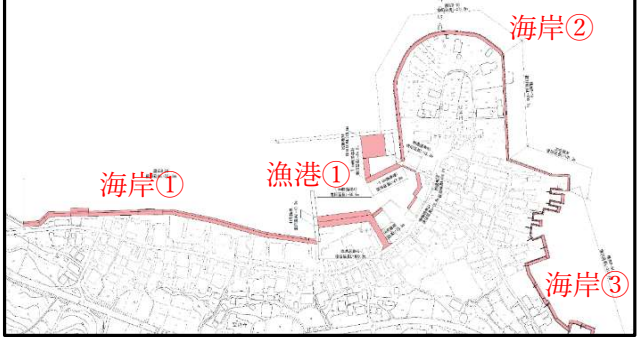



# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	岩車漁港		
位置図	地番	岩車地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	666,610,000 円	
	<p>護岸の水叩工、胸壁工の沈下、亀裂、破断、空洞化          物揚場、物揚護岸のエプロンの沈下、亀裂、護岸の傾き          臨港道路の沈下、亀裂          船揚場の舗装版の沈下、亀裂、ズレ</p>		
被害状況詳細	<p>復旧延長 海岸① L=350.0m 海岸② L=481.2m 海岸③ L=413.9m          漁港① L=340.0m</p>		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<p>7月17日海岸災害査定実施 8月中漁港災害査定実施予定          工事発注まで危険箇所はバリケード設置中          (護岸)(B-38)沈下した胸壁工、水叩工を打ち替える。          (B-41)(B-16)(B-18)(B-19)沈下した水叩工を打ち替える。          (B-20)石積の天端を切り欠き、コンクリートで復旧する。          (B-94)傾きやズレを実施設計時に検討。          (物揚場)(42)(1)(35)被災したエプロンを更新する。傾きについては実施設計時に検討。          (物揚護岸)(31)被災したエプロンを更新する。(93)傾きについて実施設計時に検討。          (臨港道路)(43)被災箇所の舗装を更新する。          (船揚場)(32)(34)沈下や亀裂の生じた舗装版を打ち替える。</p>		
写真	撮影日時		
	